



# Lista operazioni avviamento macchina

- 1) Alimentazione della macchina
- 2) Connessione pannello remoto : va eseguita con cavo schermato 2\*0.5 mm<sup>2</sup> e schermatura assolutamente connessa su G
- 3) Se il post riscaldamento\raffrescamento è esterno alla macchina vanno collegate le sonde di immissione (Ti) e nel caso di batteria ad acqua la sonda di sicurezza antigelo (Tw).  
Fisicamente sono già posizionate sugli elementi, vanno collegate nel quadro elettrico ed eventualmente scollegata la sonda di immissione interna alla macchina. Per le connessioni vedere schema elettrico.
- 4) Per il post elettrico esterno vanno realizzati anche i collegamenti di comando e alimentazione dell'elemento.Per le connessioni vedere schema elettrico.
- 5) Connettere il sifone per lo scarico condensa e riempirlo d'acqua
- 6) Controllare che non compaiano allarmi
- 7) Regolare la velocità dei ventilatori in base alla portata d'aria richiesta per i volumi ora ed eventualmente sbilanciare i ventilatori da pannellino di controllo EVO (per fare questa operazione bisogna essere muniti di anemometro), vedi istruzioni rapide pannello controllo.